



MOTEUR 119.97

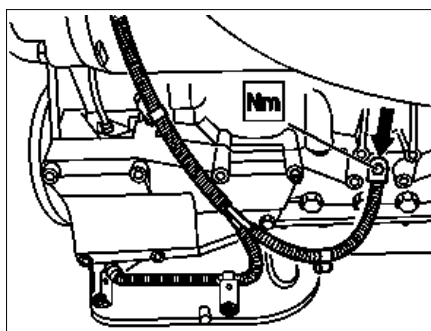

P15.12-0242-01

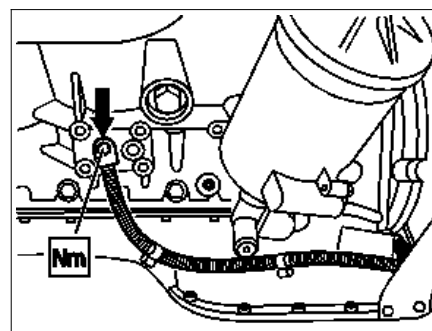

P15.12-0243-01

Position sur figure, etc.	Instructions pour le travail		
i	Déposer, poser le support moteur	Voir instructions de réparation moteur 119.960/970/971/972/974/975 - Mécanique II No. d'opération 22-2500	
i	Embrayage	retirer sur module de commande	
i	Capteurs de cliquetis	les câbles des deux capteurs de cliquetis sont réunis dans une gaine de protection (flexible ondulé). Ils ne peuvent être remplacés qu'ensemble	
Flèches	Vis	Nm	*BA15.10-P-1001-02A

Nm Capteurs de cliquetis

Numéro	Désignation	Moteur	Moteurs
		112.910/911/ 912/913/914/ 915/916/917/ 920/921/922/ 923/940/941/ 942/943/944/ 945/946/947/ 949/951/953/ 954/955/960/ 961/970/972/ 973/975/976	119, 120,
BA15.10-P-1001-02A	Vis - capteur de cliquetis sur bloc-cylindres	Nm 20	20